

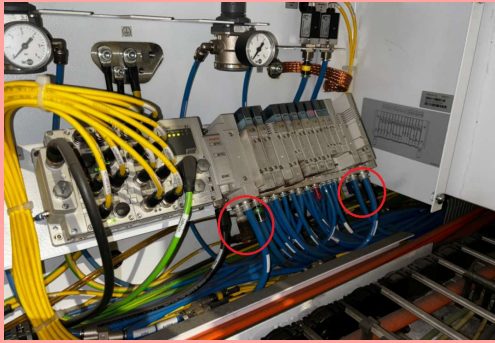
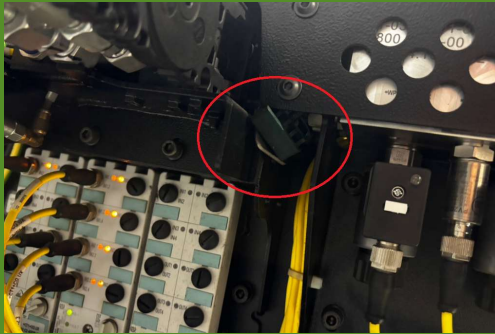
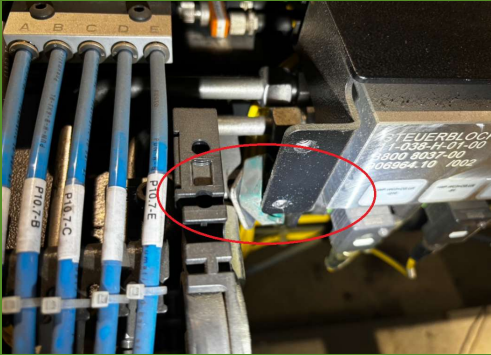
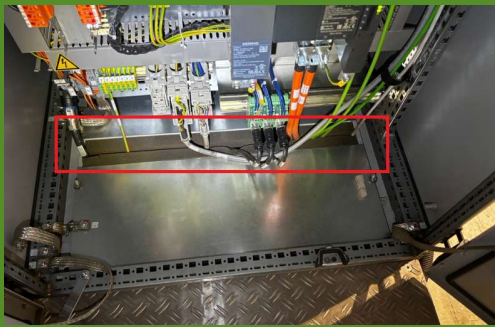




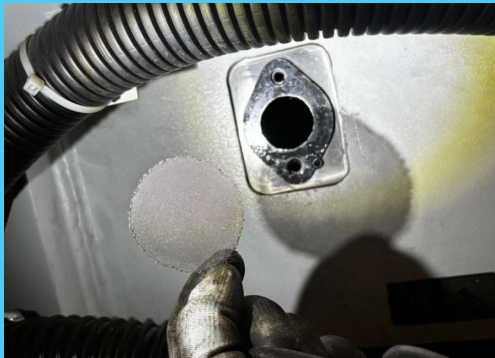
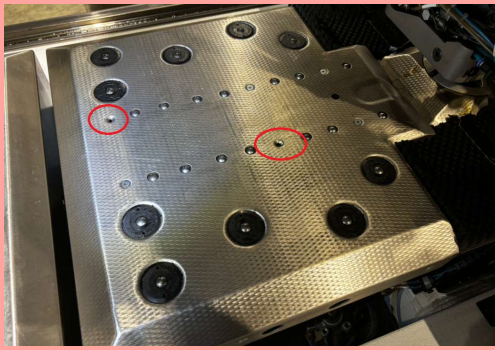
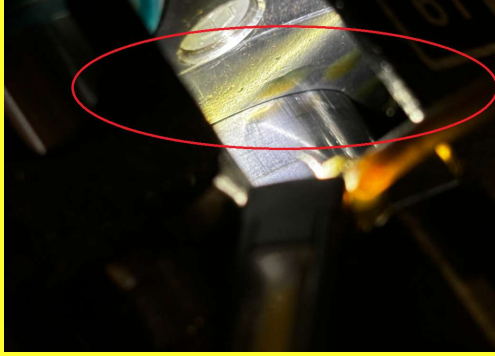
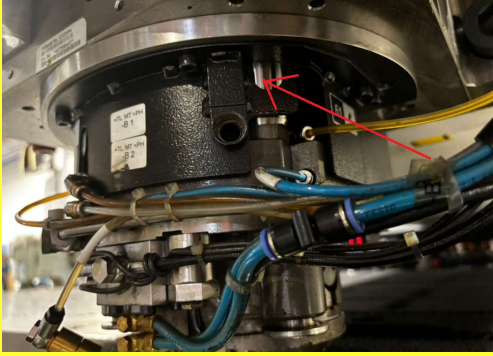
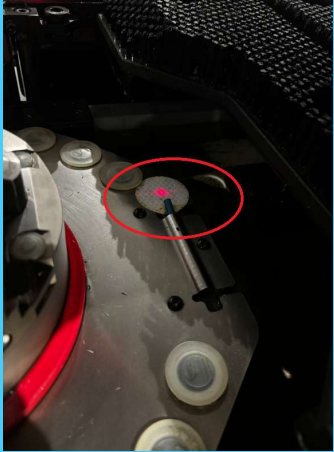

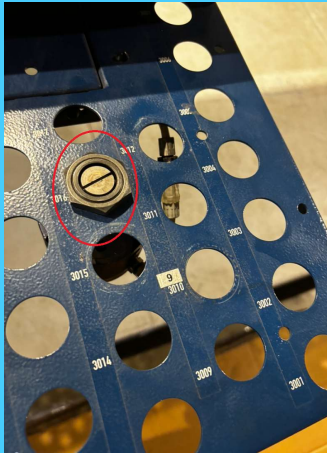

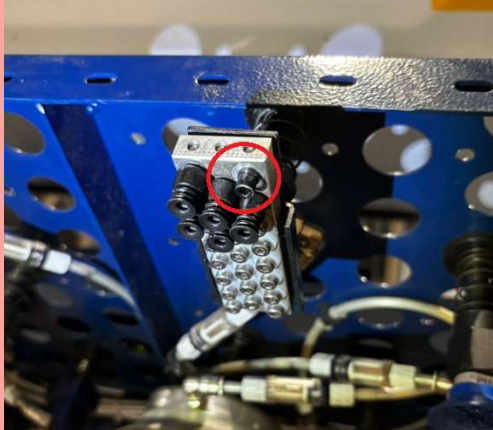


Nazwa Klienta	Model i Typ maszyny	Numer maszyny	UNICH DOCTOR LISTA NAPRAW	LISTA NAPRAW	🖨️
Usterka	Zdjęcie 1	Zdjęcie 2	Części	Czynności	Status
<p>Duże zabrudzenie filtra powietrza SheetMaster.</p>			<p>364032 - 1szt. filtr powietrza.</p>	<p>Awaria układu sprężonego powietrza. Wymiana filtra + czyszczenie odstożnika. Należy obserwować filtr pod kątem ponownego zabrudzenia.</p>	<p>Poprawiono</p>
<p>Zabrudzone tłumki powietrza w wyspie zaworowej.</p>			<p>1878987 - 2szt. tłumik</p>	<p>Wymiana po zamówieniu części.</p>	<p>Do naprawy</p>
<p>Rozkręcone mocowanie węży hydraulicznych w łańcuchu osi Y.</p>			<p>-</p>	<p>Skręcono ponownie mocowanie - do obserwacji.</p>	<p>Poprawiono</p>

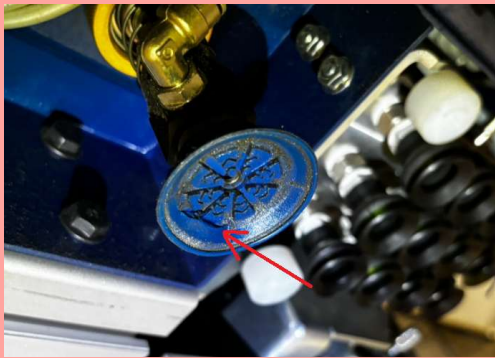


Nazwa Klienta	Model i Typ maszyny	Numer maszyny	PUNCH DOCTOR	LISTA NAPRAW	
Usterka	Zdjęcie 1	Zdjęcie 2	Części	Czynności	Status
Szczelina pomiędzy piankami w szafie SM.			-	Poprawiono zamocowanie pokrywy z piankami przeciw kurzowymi.	Poprawiono
Zbyt duże ciśnienie na reduktorze maszyny - 7 bar.			-	Poprawiono, prawidłowe ciśnienie 6-6,5 bar.	Poprawiono
Wklęśte ścianki pojemnika na olej do smarowania narzędzia.			2398100 - 1szt. pojemnik na smar.	W przypadku problemów z wykrywaniem poziomu smaru w zbiorniku, do wymiany pojemnik na nowy.	Informacja

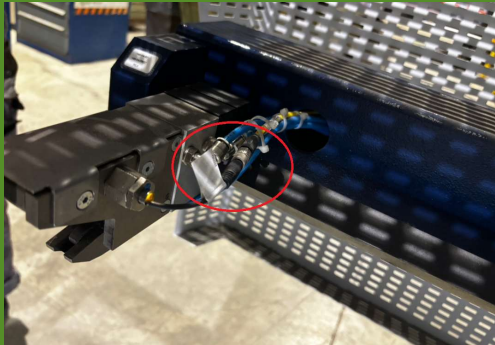
Nazwa Klienta	Model i Typ maszyny	Numer maszyny	UNICH DOCTOR LISTA NAPRAW	STATUS	
Usterka	Zdjęcie 1	Zdjęcie 2	Części	Czynności	Status
<p>Zużyta tulejka w GripMaster.</p>			<p>0244313 - 1szt. tuleja łożyskowa</p>	<p>Wymiana po zamówieniu części.</p>	<p>Do naprawy</p>
<p>Zły stan krawędzi sitka odsysania wiórów.</p>			<p>0127660 - 1szt. sitko</p>	<p>Sitko do zamówienia jako zapas.</p>	<p>Informacja</p>
<p>Brak dwóch śrub mocujących sekcje kulek w kłapie detali.</p>			<p>0131213 - 2szt. śruba</p>	<p>Montaż brakujących śrub po zamówieniu</p>	<p>Do naprawy</p>

Nazwa Klienta	Model i Typ maszyny	Numer maszyny	PUNCH DOCTOR	LISTA NAPRAW	
Usterka	Zdjęcie 1	Zdjęcie 2	Części	Czynności	Status
Śladowe ilości oleju wokół głównego tłoka głowicy.			-	Do obserwacji.	Do obserwacji
Widoczne małe uszkodzenia na odblasku czujnika zdzieraka.			0927623 - 1szt. odblask	Odblask do zamówienia jako zapas.	Informacja
Wyciek powietrza ze złączy pneumatycznych Peeling Unit w SheetMasterze.			0059536 - 4szt. podkładka.	W pierwszej kolejności do wymiany podkładki. W przypadku braku rezultatu do wymiany kompletne złącza.	Potrzebne części

Nazwa Klienta	Model i Typ maszyny	Numer maszyny	UNICH DOCTOR LISTA NAPRAW	LISTA NAPRAW	Status
Usterka	Zdjęcie 1	Zdjęcie 2	Części	Czynności	Status
<p>Ssawka nr 9, zalecany montaż dodatkowej tulejki w celu uniesienia ssawki około 5mm względem innych ssawek, w celu podnoszenia rogu arkusza blachy podczas podnoszenia ze stosu.</p>			-	<p>Montaż dodatkowej tulejki. Tulejka znajduje się tutaj fabrycznie na standardowej ssawce.</p>	Informacja
<p>Do wymiany ssawka na grupie ssawek nr 65.</p>			0366799 - 1szt. ssawka	Wymiana po zamówieniu części.	Do naprawy
<p>Grupa ssawek nr 64 - brak jednej ssawki.</p>			0366799 - 1szt. ssawka	Montaż po zamówieniu części.	Do naprawy

Nazwa Klienta	Model i Typ maszyny	Numer maszyny	PUNCH DOCTOR LISTA NAPRAW	LISTA NAPRAW	Status
Usterka	Zdjęcie 1	Zdjęcie 2	Części	Czynności	Status
<p>Ssawka nr 1 - przecięta wargą ssawki.</p>			<p>0205039 - 1szt. ssawka.</p>	<p>Wymiana po zamówieniu części.</p>	<p>Do naprawy</p>
<p>Ssawka nr 26 - wyciągnięta membrana ssawki.</p>			<p>0350864 - 1szt.</p>	<p>Do obserwacji, w przypadku problemów ssawka do wymiany.</p>	<p>Do obserwacji</p>
<p>Ssawka nr 27 - wyciągnięta membrana ssawki.</p>			<p>0350864 - 1szt. ssawka</p>	<p>W przypadku problemów do wymiany. Informacja</p>	<p>Do obserwacji</p>

Nazwa Klienta	Model i Typ maszyny	Numer maszyny	UNICH DOCTOR LISTA NAPRAW	LISTA NAPRAW	
Usterka	Zdjęcie 1	Zdjęcie 2	Części	Czynności	Status
<p>Ssawka nr 70 - pęknięta membrana.</p>			<p>0350484 - 1szt.ssawka</p>	<p>Wymiana po zamówieniu części.</p>	<p>Do naprawy</p>
<p>Ssawka nr 5 - pęknięta membrana.</p>			<p>0350484 - 1szt. ssawka.</p>	<p>Wymiana po zamówieniu części.</p>	<p>Do naprawy</p>
<p>Zapchane filtry ssawek.</p>			<p>0205925 - filtr kpl.</p>	<p>Wymiana po zamówieniu części. Zalecane zamówienie ilości jako zapas.</p>	<p>Do naprawy</p>

Nazwa Klienta	Model i Typ maszyny	Numer maszyny	Części	Czynności	Status
<p>Usterka</p> <p>Wyciek powietrza ze złączy pneumatycznych GripMastera.</p>	<p>Zdjęcie 1</p> 	<p>Zdjęcie 2</p>	<p>0128309 - 2szt. złącze pneumatyczne</p>	<p>Czynności</p> <p>Poprawiono. W przypadku ponownego pojawienia się wycieku do zamówienia nowe złącza.</p>	<p>Status</p> <p>Poprawiono</p>